

Código masa de agua	Nombre de masa de agua	Impacto	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Identificación de la presión responsable	Nombre de la presión responsable	Tipo de presión responsable
14000	Barranco del Carraixet: cabecera - Alfara del Patriarca	IMPACTADA	HHYC	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Retornos de riego	Retornos de riego	Retornos de riego
14000	Barranco del Carraixet: cabecera - Alfara del Patriarca	IMPACTADA	HMOC_LEC	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada
14000	Barranco del Carraixet: cabecera - Alfara del Patriarca	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_081	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14000	Barranco del Carraixet: cabecera - Alfara del Patriarca	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Especies invasoras	Arundo Donax	Especies invasoras
14005	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	ES080_AGRICOLA_P_149	Agricultura-Pesticidas	Agricultura-Pesticidas
14005	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	1995VS0036_A-6-1994	COMUNIDAD DE USUARIOS DE VERTIDOS DE LA CUENCA DEL CARRAIXET (SANEAMIENTO POBLACIONES)	Vertidos
14005	Barranco del Carraixet: Alfara del Patriarca - mar	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	2004VI0111_A-76-2004	Vertidos industriales en Alboraiá/Alboraya	Vertidos
14150	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	IMPACTADA	HHYC	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_27	LORIGUILLA	Presa
14150	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0482	Toma Salto de Chulilla	Azud
14150	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Especies invasoras	Arundo Donax	Especies invasoras
14150	Río Turia: embalse Loriguilla - río Sot	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_111	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14155	Río Reatillo	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_112	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14165	Río Sot: embalse de Buseo - río Turia	IMPACTADA	HHYC	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_PRESA_14	BUSEO	Presa
14165	Río Sot: embalse de Buseo - río Turia		NUTR	Contaminación por nutrientes	2008VS0078_NA-192-2007	AYUNTAMIENTO DE SOT DE CHERA (SANEAMIENTO POBLACION Y ALBERGUE)	Vertidos
14170	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0012		Azud
14170	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0016		Azud
14170	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0014	Toma Dinamics	Azud
14170	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0483	Toma Portlux	Azud
14170	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0013	Toma Salto de Bugarra	Azud
14170	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_115	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14170	Río Turia: río Sot - rambla Castellana	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Especies invasoras	Arundo Donax	Especies invasoras
14180	Rambla Alcublas: paraje de El Calderó rambla Castellana		HMOC_LEC	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_ARIDOS_FLUV_021	Áridos Fluviales	Áridos Fluviales
14185	Rambla Castellana: rambla Alcublas - río Turia	IMPACTADA	HMOC_LEC	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada
14185	Rambla Castellana: rambla Alcublas - río Turia	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_118	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14185	Rambla Castellana: rambla Alcublas - río Turia	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Especies invasoras	Arundo Donax	Especies invasoras
14190	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	IMPACTADA	HMOC_LEC	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada
14190	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_119	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14190	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_PROTECCION_52	Protección márgenes	Protección márgenes
14190	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Especies invasoras	Arundo Donax	Especies invasoras

Código masa de agua	Nombre de masa de agua	Impacto	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Identificación de la presión responsable	Nombre de la presión responsable	Tipo de presión responsable
14190	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada
14190	Rambla de la Aceña: cabecera - rambla Castellana	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada
14195	Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas	IMPACTADA	HMOC_LEC	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada
14195	Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_120	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14195	Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Especies invasoras	Arundo Donax	Especies invasoras
14195	Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada
14195	Rambla Castellana: rambla de la Aceña - rambla Alcublas	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada
14205	Rambla Escorihuela: escorredor de Crispina - río Turia	IMPACTADA	HHYC	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	Retornos de riego	Retornos de riego	Retornos de riego
14205	Rambla Escorihuela: escorredor de Crispina - río Turia	IMPACTADA	HMOC_LEC	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada
14205	Rambla Escorihuela: escorredor de Crispina - río Turia	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_122	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14205	Rambla Escorihuela: escorredor de Crispina - río Turia	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Especies invasoras	Arundo Donax	Especies invasoras
14210	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Especies invasoras	Arundo Donax	Especies invasoras
14210	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_123	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14210	Río Turia: rambla Castellana - arroyo de la Granolera	IMPACTADA	UNKN	Desconocidos	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada
14215	Río Turia: arroyo de la Granolera - azud de Manises	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0051	Aguas Potables	Azud
14220	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	1995VS0029_A-4-1996	COMUNIDAD DE USUARIOS DE VERTIDOS CAMP DE TURIA II (SANEAMIENTO POBLACIONES)	Vertidos
14220	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	2017VI0040_A-24-2017	Vertidos industriales en Manises	Vertidos
14220	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	1993VS0019	COMUNIDAD DE USUARIOS DE VERTIDOS CAMP DE TURIA I (SANEAMIENTO POBLACIONES)	Vertidos
14220	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	IMPACTADA	HHYC	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_Extracciones_SUP_UDA_0820_34B	Extracciones superficiales de la UDA 082034B Regadíos tradicionales del Turia - Real Acequia Moncada	Extracciones superficiales
14220	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	IMPACTADA	HHYC	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_Extracciones_SUP_UDA_0820_34C	Extracciones superficiales de la UDA 082034C Regadíos tradicionales del Turia - Vega de Valencia	Extracciones superficiales
14220	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	IMPACTADA	HHYC	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_Extracciones_SUP_UDU_6000_08	Extracciones superficiales de la UDU 600008 Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI)	Extracciones superficiales
14220	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0011	Acequia de Tormos	Azud
14220	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0050	Acequia Quart	Azud
14220	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0051	Aguas Potables	Azud
14220	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_73	Canalizaciones	Canalizaciones


Código masa de agua	Nombre de masa de agua	Impacto	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Identificación de la presión responsable	Nombre de la presión responsable	Tipo de presión responsable
14220	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_125	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14220	Río Turia: azud de Manises - azud de la acequia de Tormos	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Especies invasoras	Arundo Donax	Especies invasoras
14225	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	2000VS0038_A-49-2004	EDAR MANCOMUNADA PATERNA-SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (SANEAMIENTO POBLACION)	Vertidos
14225	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	IMPACTADA	HHYC	Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos	ES080_Extracciones_SUP_UDA_082034B	Extracciones superficiales de la UDA 082034B Regadíos tradicionales del Turia - Real Acequia Moncada	Extracciones superficiales
14225	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	IMPACTADA	HMOC_CON	Cambios morfológicos que afectan a la conectividad	ES080_AZUD_0458	Acequia de Mestalla	Azud
14225	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_126	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14225	Río Turia: azud de la acequia Tormos - nuevo cauce	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Especies invasoras	Arundo Donax	Especies invasoras
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	2007VI0124_A-46-2007	AYUNTAMIENTO DE CHESTE (POLIGONO INDUSTRIAL)	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	1976VS0029_A-6-1977	AYUNTAMIENTO DE CHIVA (SANEAMIENTO POBLACION)	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	1993VI0076_A-15-1988	AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA DEL TURIA (POLIGONO INDUSTRIAL Y CIUDAD LOGISTICA)	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	2003VI0236_A-71-2003	AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA DEL TURIA (POLIGONO INDUSTRIAL)	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	2004VI0094_A-74-2004	Vertidos industriales en Buñol	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	1999VI0062_NA-12-1999	Vertidos industriales en Cheste	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	1989VI0020_A-68-2006	Vertidos industriales en Chiva	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	1974VI0046_A-2-1974	Vertidos industriales en Quart de Poblet	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	2017VI0032_NA-19-2017	Vertidos industriales en Quart de Poblet	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_128	Agricultura - Nitratos	Agricultura - Nitratos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1973VS0319_A-1-1978	AYUNTAMIENTO DE CHESTE (SANEAMIENTO POBLACION)	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1976VS0029_A-6-1977	AYUNTAMIENTO DE CHIVA (SANEAMIENTO POBLACION)	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1993VI0076_A-15-1988	AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA DEL TURIA (POLIGONO INDUSTRIAL Y CIUDAD LOGISTICA)	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	2003VI0236_A-71-2003	AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA DEL TURIA (POLIGONO INDUSTRIAL)	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1999VI0062_NA-12-1999	Vertidos industriales en Cheste	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1989VI0020_A-68-2006	Vertidos industriales en Chiva	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1974VI0046_A-2-1974	Vertidos industriales en Quart de Poblet	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	2007VI0124_A-46-2007	AYUNTAMIENTO DE CHESTE (POLIGONO INDUSTRIAL)	Vertidos

Código masa de agua	Nombre de masa de agua	Impacto	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Identificación de la presión responsable	Nombre de la presión responsable	Tipo de presión responsable
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	1976VS0029_A-6-1977	AYUNTAMIENTO DE CHIVA (SANEAMIENTO POBLACION)	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	1993VI0076_A-15-1988	AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA DEL TURIA (POLIGONO INDUSTRIAL Y CIUDAD LOGISTICA)	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	2003VI0236_A-71-2003	AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA DEL TURIA (POLIGONO INDUSTRIAL)	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	2004VI0094_A-74-2004	Vertidos industriales en Buñol	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	1999VI0062_NA-12-1999	Vertidos industriales en Cheste	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	1989VI0020_A-68-2006	Vertidos industriales en Chiva	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	1974VI0046_A-2-1974	Vertidos industriales en Quart de Poblet	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	2017VI0032_NA-19-2017	Vertidos industriales en Quart de Poblet	Vertidos
14235	Rambla Poyo: cabecera - barranc dels Cavalls	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	1997VI0614_A-28-1988	Vertidos industriales en Requena	Vertidos
14240	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1973VS0319_A-1-1978	AYUNTAMIENTO DE CHESTE (SANEAMIENTO POBLACION)	Vertidos
14240	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1976VS0029_A-6-1977	AYUNTAMIENTO DE CHIVA (SANEAMIENTO POBLACION)	Vertidos
14240	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1993VI0076_A-15-1988	AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA DEL TURIA (POLIGONO INDUSTRIAL Y CIUDAD LOGISTICA)	Vertidos
14240	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	2003VI0236_A-71-2003	AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA DEL TURIA (POLIGONO INDUSTRIAL)	Vertidos
14240	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1999VI0062_NA-12-1999	Vertidos industriales en Cheste	Vertidos
14240	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1989VI0020_A-68-2006	Vertidos industriales en Chiva	Vertidos
14240	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1974VI0046_A-2-1974	Vertidos industriales en Quart de Poblet	Vertidos
14240	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	2007VI0124_A-46-2007	AYUNTAMIENTO DE CHESTE (POLIGONO INDUSTRIAL)	Vertidos
14240	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	1976VS0029_A-6-1977	AYUNTAMIENTO DE CHIVA (SANEAMIENTO POBLACION)	Vertidos
14240	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	1993VI0076_A-15-1988	AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA DEL TURIA (POLIGONO INDUSTRIAL Y CIUDAD LOGISTICA)	Vertidos
14240	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	2003VI0236_A-71-2003	AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA DEL TURIA (POLIGONO INDUSTRIAL)	Vertidos
14240	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	2004VI0094_A-74-2004	Vertidos industriales en Buñol	Vertidos
14240	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	1999VI0062_NA-12-1999	Vertidos industriales en Cheste	Vertidos
14240	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	1989VI0020_A-68-2006	Vertidos industriales en Chiva	Vertidos
14240	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	1974VI0046_A-2-1974	Vertidos industriales en Quart de Poblet	Vertidos
14240	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	2017VI0032_NA-19-2017	Vertidos industriales en Quart de Poblet	Vertidos
14240	Rambla Poyo: barranc dels Cavalls - Paiporta	IMPACTADA	SALI	Contaminación salina	1997VI0614_A-28-1988	Vertidos industriales en Requena	Vertidos

Código masa de agua	Nombre de masa de agua	Impacto	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Identificación de la presión responsable	Nombre de la presión responsable	Tipo de presión responsable
14245	Rambla Poyo: Paiporta - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada
14245	Rambla Poyo: Paiporta - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	HMOC_LEC	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_CANALIZACION_01	Canalizaciones	Canalizaciones
14245	Rambla Poyo: Paiporta - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_01	Canalizaciones	Canalizaciones
14245	Rambla Poyo: Paiporta - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_130	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14245	Rambla Poyo: Paiporta - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Especies invasoras	Arundo Donax	Especies invasoras
14245	Rambla Poyo: Paiporta - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_130	Agricultura - Nitratos	Agricultura - Nitratos
14245	Rambla Poyo: Paiporta - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1973VS0319_A-1-1978	AYUNTAMIENTO DE CHESTE (SANEAMIENTO POBLACION)	Vertidos
14245	Rambla Poyo: Paiporta - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1976VS0029_A-6-1977	AYUNTAMIENTO DE CHIVA (SANEAMIENTO POBLACION)	Vertidos
14245	Rambla Poyo: Paiporta - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1993VI0076_A-15-1988	AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA DEL TURIA (POLIGONO INDUSTRIAL Y CIUDAD LOGISTICA)	Vertidos
14245	Rambla Poyo: Paiporta - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	2003VI0236_A-71-2003	AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA DEL TURIA (POLIGONO INDUSTRIAL)	Vertidos
14245	Rambla Poyo: Paiporta - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1999VI0062_NA-12-1999	Vertidos industriales en Cheste	Vertidos
14245	Rambla Poyo: Paiporta - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1989VI0020_A-68-2006	Vertidos industriales en Chiva	Vertidos
14245	Rambla Poyo: Paiporta - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	1974VI0046_A-2-1974	Vertidos industriales en Quart de Poblet	Vertidos
14250	Rambla Poyo: Parque Natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	1997VI0322_A-9-1997	Vertidos industriales en València	Vertidos
14250	Rambla Poyo: Parque Natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_CANALIZACION_01	Canalizaciones	Canalizaciones
14250	Rambla Poyo: Parque Natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_131	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
14250	Rambla Poyo: Parque Natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Especies invasoras	Arundo Donax	Especies invasoras
14250	Rambla Poyo: Parque Natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_131	Agricultura - Nitratos	Agricultura - Nitratos
14250	Rambla Poyo: Parque Natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	IMPACTADA	QUAL	Disminución de la calidad del agua superficial asociada por impacto químico o cuantitativo	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada
15000	Barranco Picassent: cabecera - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_678	Aliviaderos	Aliviaderos
15000	Barranco Picassent: cabecera - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_934	Aliviaderos	Aliviaderos
15000	Barranco Picassent: cabecera - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_935	Aliviaderos	Aliviaderos
15000	Barranco Picassent: cabecera - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	HMOC_LEC	Cambios morfológicos que afectan al lecho	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada
15000	Barranco Picassent: cabecera - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_132	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
15000	Barranco Picassent: cabecera - Parque Natural de l'Albufera	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_132	Agricultura - Nitratos	Agricultura - Nitratos
15005	Barranco Picassent: Parque Natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_679	Aliviaderos	Aliviaderos
15005	Barranco Picassent: Parque Natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_719	Aliviaderos	Aliviaderos
15005	Barranco Picassent: Parque Natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	IMPACTADA	CHEM	Contaminación química	ES080_DESBORDAMIENTO_720	Aliviaderos	Aliviaderos

Código masa de agua	Nombre de masa de agua	Impacto	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Identificación de la presión responsable	Nombre de la presión responsable	Tipo de presión responsable
15005	Barranco Picassent: Parque Natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	ES080_OCUPACION_133	Ocupación márgenes	Ocupación márgenes
15005	Barranco Picassent: Parque Natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	IMPACTADA	HMOC_RIB	Cambios morfológicos que afectan a la ribera	Especies invasoras	Arundo Donax	Especies invasoras
15005	Barranco Picassent: Parque Natural de l'Albufera - lago de l'Albufera	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA_N_SUP_133	Agricultura - Nitratos	Agricultura - Nitratos
25000	L'Albufera de València	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	Desbordamiento_Colector_Oeste	Aliviaderos	Aliviaderos
25000	L'Albufera de València	IMPACTADA	NUTR	Contaminación por nutrientes	ES080_AGRICOLA	Agricultura - Difusas	Agricultura - Difusas
40035	Costa Norte de València	IMPACTADA	MICR	Contaminación microbiológica	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada
40040	Puerto de València - Cabo de Cullera	IMPACTADA	MICR	Contaminación microbiológica	ES080_Presion_desconocida	Sin presión asociada	Sin presión asociada

ZONA DE ESTUDIO

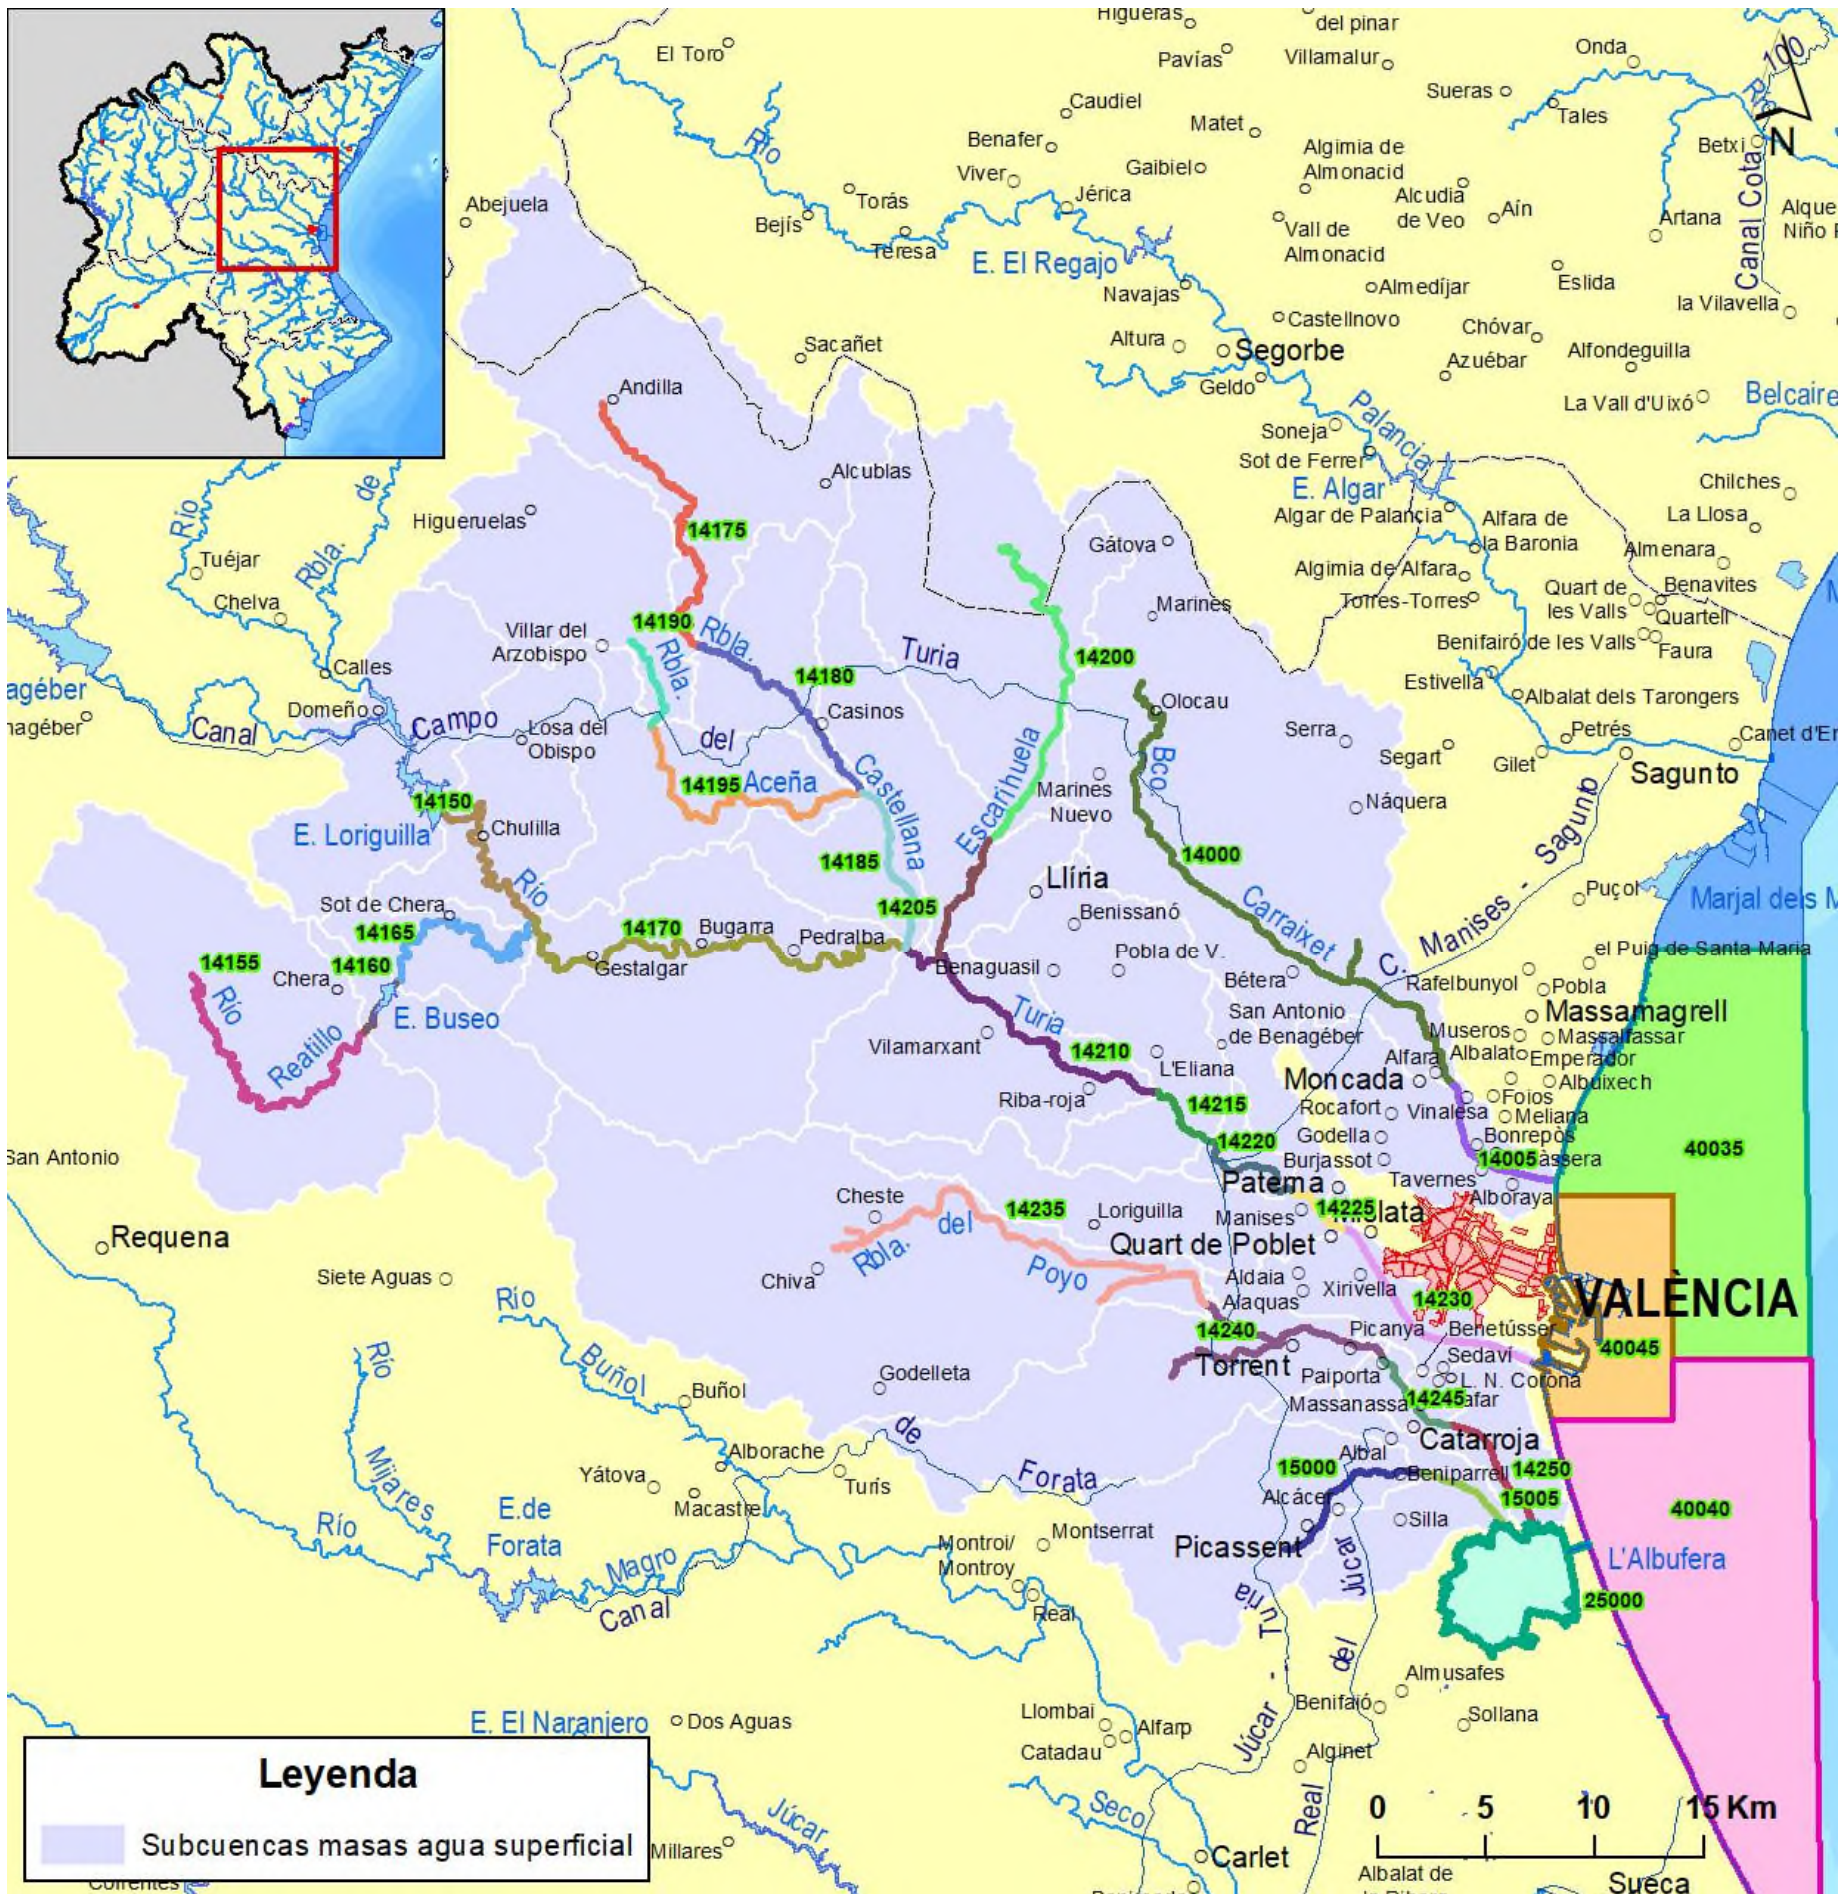


PRESIONES ASOCIADAS AL RIESGO POR ALTERACIONES DE HÁBITAT POR CAMBIOS MORFOLÓGICOS POR CONECTIVIDAD



PRESIONES ASOCIADAS AL RIESGO POR ALTERACIONES DE HÁBITAT POR CAMBIOS MORFOLÓGICOS POR RIBERA



PRESIONES ASOCIADAS AL RIESGO POR ALTERACIÓN HIDROLÓGICA

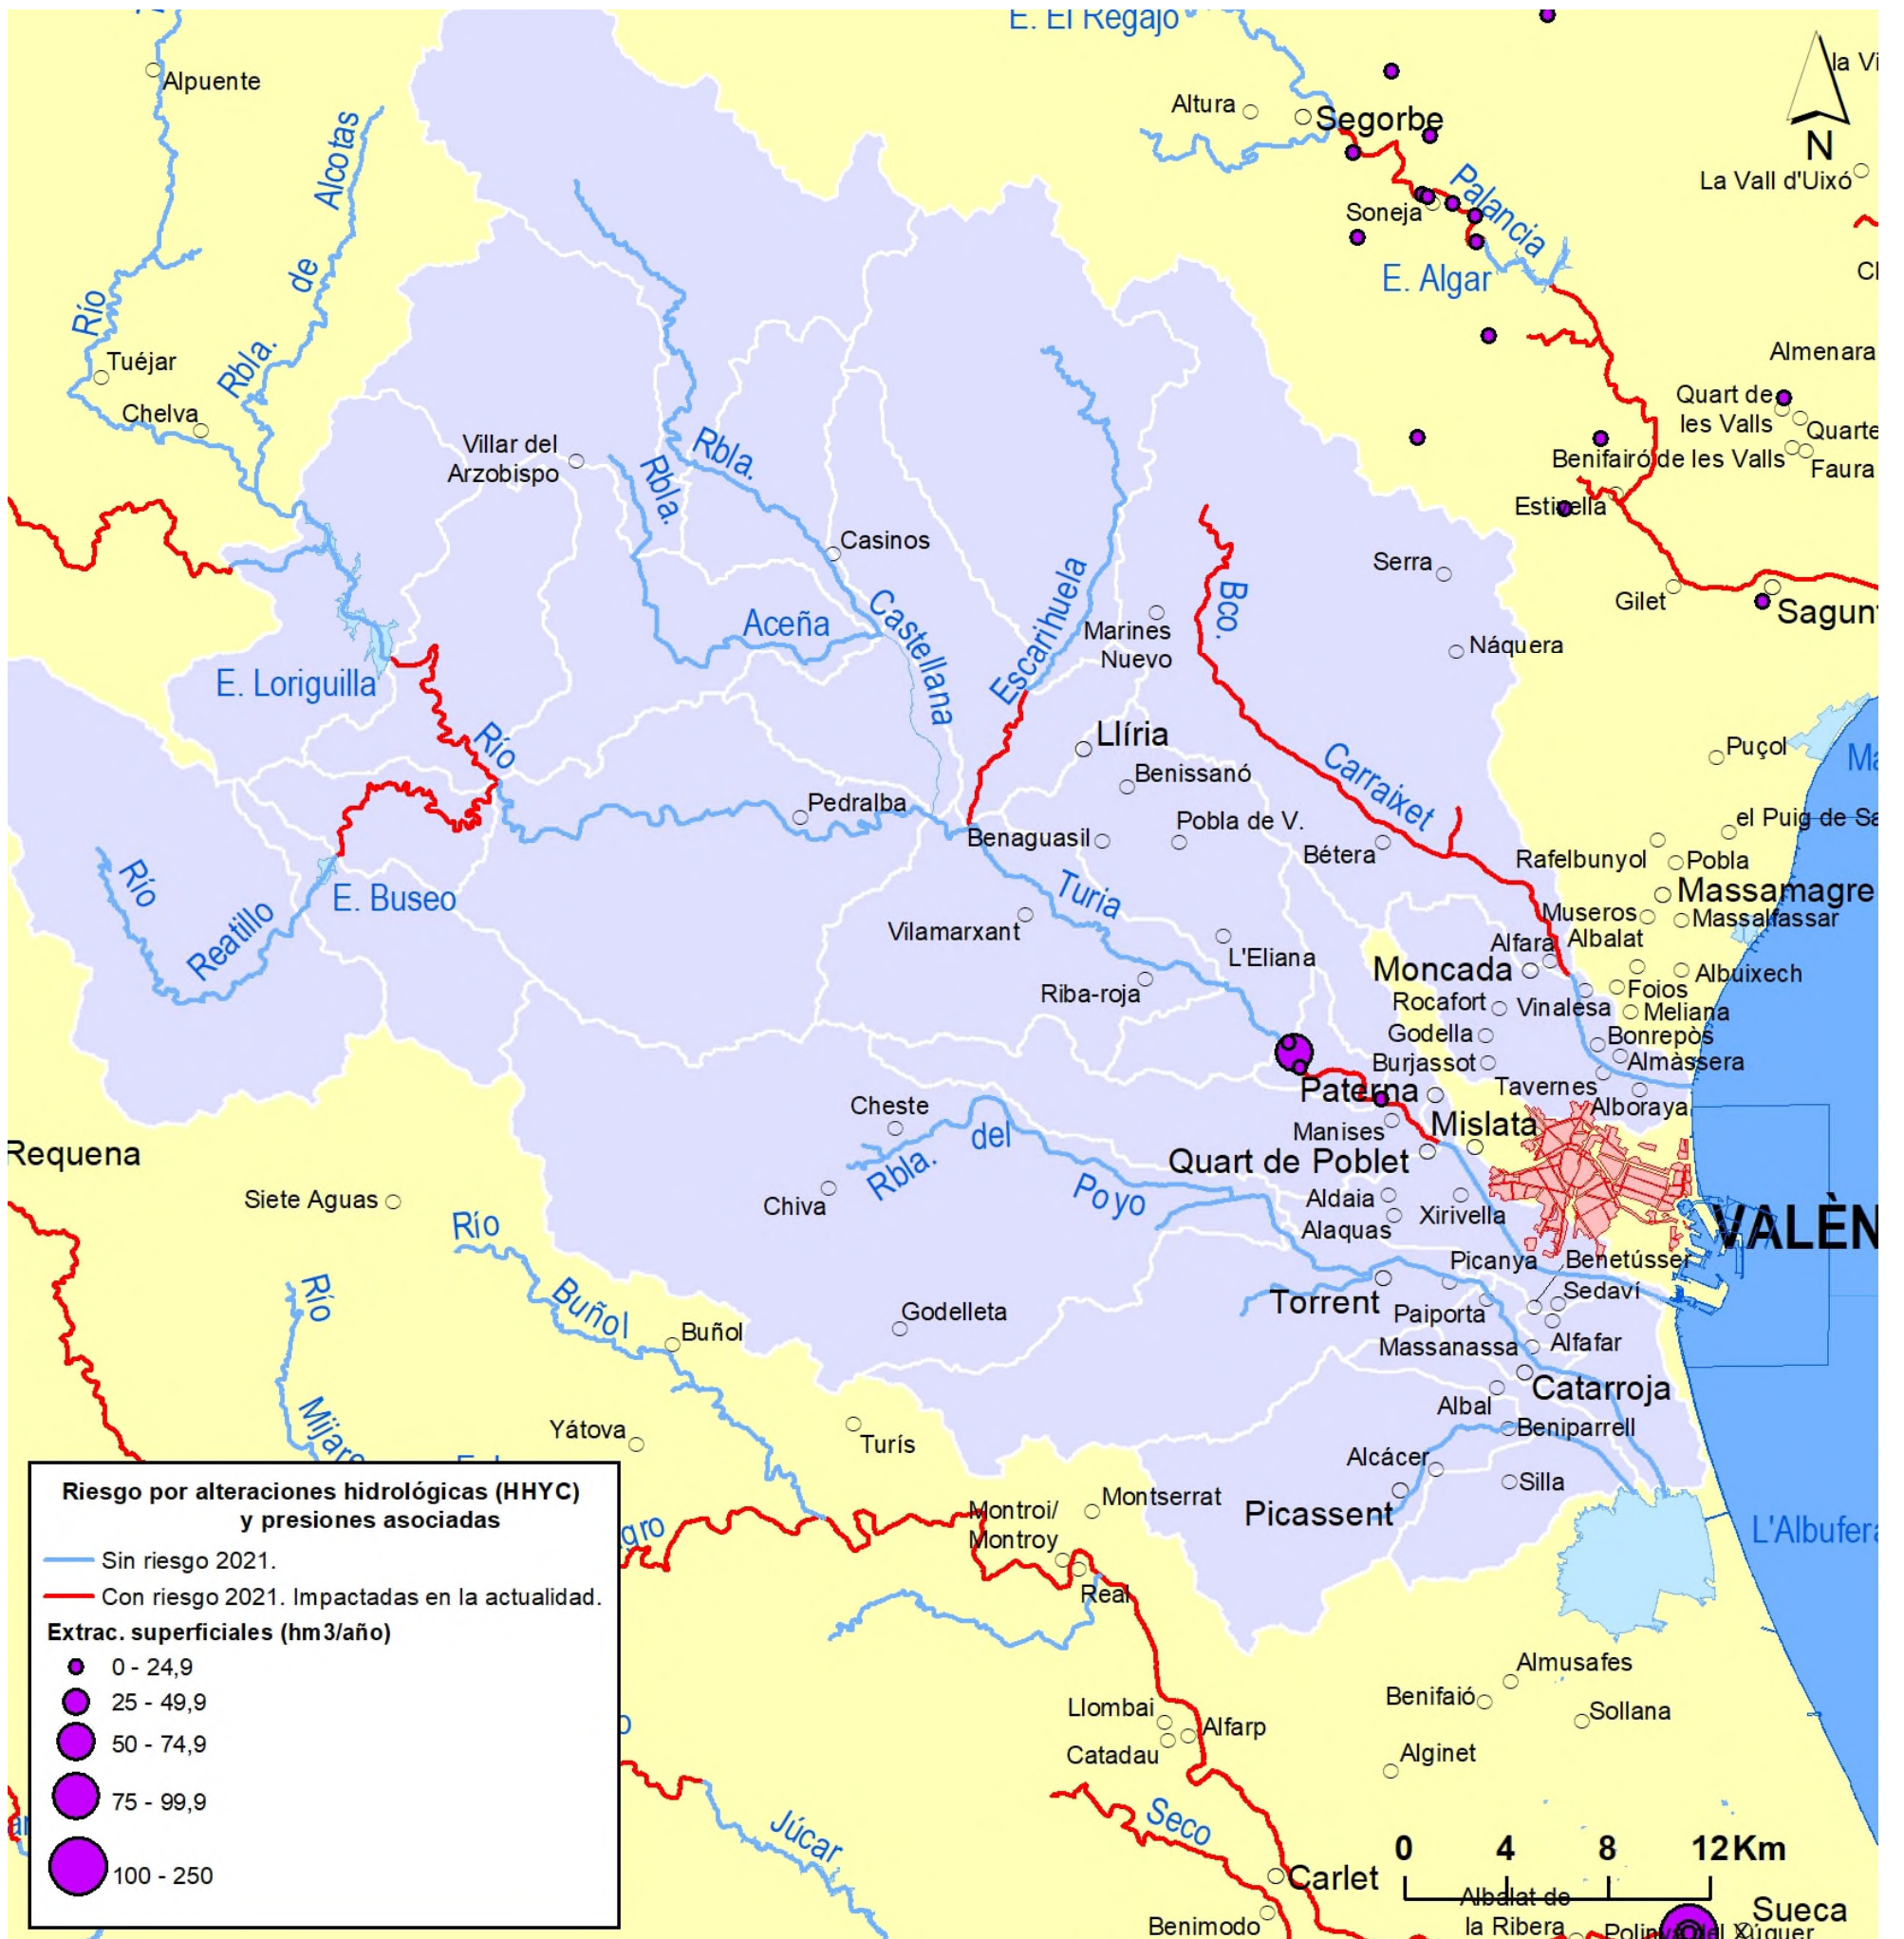

PRESIONES ASOCIADAS AL RIESGO QUÍMICO



PRESIONES ASOCIADAS AL RIESGO POR NUTRIENTES



MASAS EN RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN ESTADO/POTENCIAL EN 2021

